


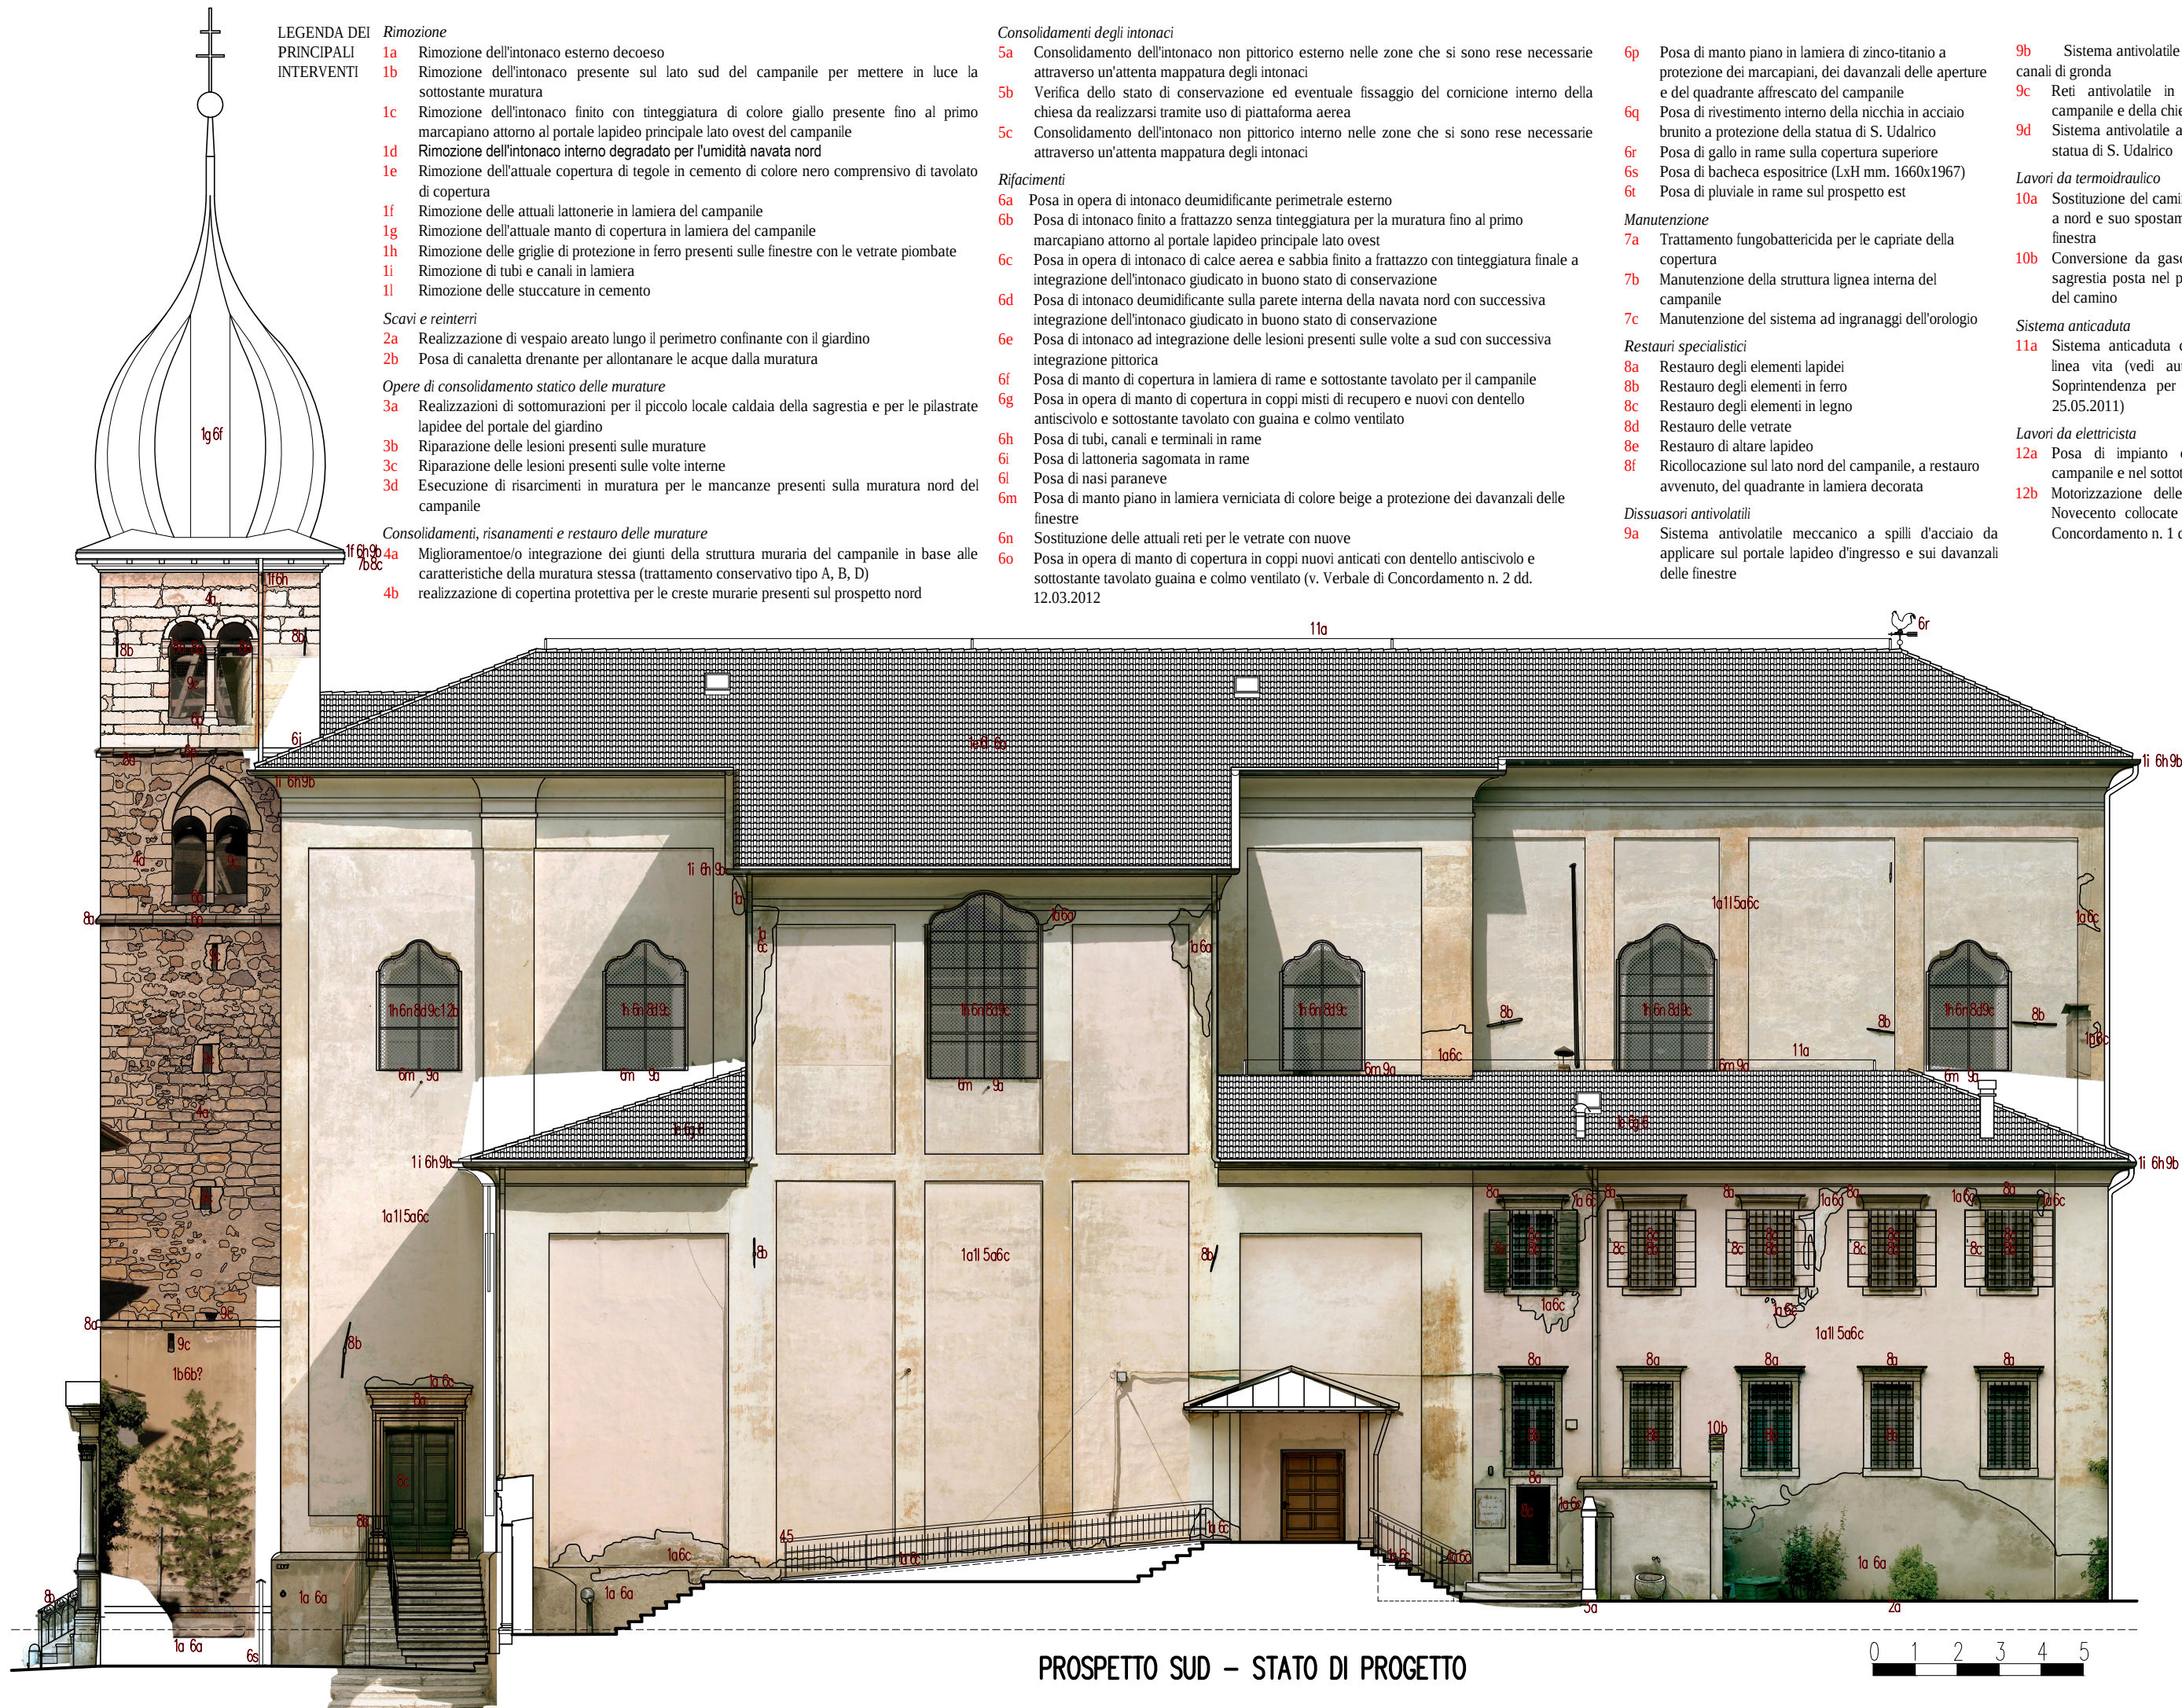

LEGENDA DEI PRINCIPALI INTERVENTI

Rimozione

- 1a Rimozione dell'intonaco esterno decoeso
- 1b Rimozione dell'intonaco presente sul lato sud del campanile per mettere in luce la sottostante muratura
- 1c Rimozione dell'intonaco finito con tinteggiatura di colore giallo presente fino al primo marcapiano attorno al portale lapideo principale lato ovest del campanile
- 1d Rimozione dell'intonaco interno degradato per l'umidità navata nord
- 1e Rimozione dell'attuale copertura di tegole in cemento di colore nero comprensivo di tavolato di copertura
- 1f Rimozione delle attuali lattonerie in lamiera del campanile
- 1g Rimozione dell'attuale manto di copertura in lamiera del campanile
- 1h Rimozione delle griglie di protezione in ferro presenti sulle finestre con le vetrate piombate
- 1i Rimozione di tubi e canali in lamiera
- 1l Rimozione delle stuccature in cemento

Scavi e reinterri

- 2a Realizzazione di vespaio areato lungo il perimetro confinante con il giardino
- 2b Posa di canaletta drenante per allontanare le acque dalla muratura

Opere di consolidamento statico delle murature

- 3a Realizzazioni di sottomurazioni per il piccolo locale caldaia della sagrestia e per le pilastrate lapidee del portale del giardino
- 3b Riparazione delle lesioni presenti sulle murature
- 3c Riparazione delle lesioni presenti sulle volte interne
- 3d Esecuzione di risarcimenti in muratura per le mancanze presenti sulla muratura nord del campanile

Consolidamenti, risanamenti e restauro delle murature

- 4a Miglioramento/o integrazione dei giunti della struttura muraria del campanile in base alle caratteristiche della muratura stessa (trattamento conservativo tipo A, B, D)
- 4b realizzazione di copertina protettiva per le creste murarie presenti sul prospetto nord

Consolidamenti degli intonaci

- 5a Consolidamento dell'intonaco non pittorico esterno nelle zone che si sono rese necessarie attraverso un'attenta mappatura degli intonaci
- 5b Verifica dello stato di conservazione ed eventuale fissaggio del cornicione interno della chiesa da realizzarsi tramite uso di piattaforma aerea
- 5c Consolidamento dell'intonaco non pittorico interno nelle zone che si sono rese necessarie attraverso un'attenta mappatura degli intonaci

Rifacimenti

- 6a Posa in opera di intonaco deumidificante perimetrale esterno
- 6b Posa di intonaco finito a frattazzo senza tinteggiatura per la muratura fino al primo marcapiano attorno al portale lapideo principale lato ovest
- 6c Posa in opera di intonaco di calce aerea e sabbia finito a frattazzo con tinteggiatura finale a integrazione dell'intonaco giudicato in buono stato di conservazione
- 6d Posa di intonaco deumidificante sulla parete interna della navata nord con successiva integrazione dell'intonaco giudicato in buono stato di conservazione
- 6e Posa di intonaco ad integrazione delle lesioni presenti sulle volte a sud con successiva integrazione pittorica
- 6f Posa di manto di copertura in lamiera di rame e sottostante tavolato per il campanile
- 6g Posa in opera di manto di copertura in coppi misti di recupero e nuovi con dentello antiscivolo e sottostante tavolato con guaina e colmo ventilato
- 6h Posa di tubi, canali e terminali in rame
- 6i Posa di lattoneria sagomata in rame
- 6l Posa di nasi paranave
- 6m Posa di manto piano in lamiera verniciata di colore beige a protezione dei davanzali delle finestre
- 6n Sostituzione delle attuali reti per le vetrate con nuove
- 6o Posa in opera di manto di copertura in coppi nuovi anticati con dentello antiscivolo e sottostante tavolato guaina e colmo ventilato (v. Verbale di Concordamento n. 2 dd. 12.03.2012)

- 6p Posa di manto piano in lamiera di zinco-titanio a protezione dei marcapiani, dei davanzali delle aperture e del quadrante affrescato del campanile
- 6q Posa di rivestimento interno della nicchia in acciaio brunito a protezione della statua di S. Udalrico
- 6r Posa di gallo in rame sulla copertura superiore
- 6s Posa di bacchetta espositrice (LxH mm. 1660x1967)
- 6t Posa di pluviale in rame sul prospetto est

Manutenzione

- 7a Trattamento fungobattericida per le capriate della copertura
- 7b Manutenzione della struttura lignea interna del campanile
- 7c Manutenzione del sistema ad ingranaggi dell'orologio

Restauri specialistici

- 8a Restauro degli elementi lapidei
- 8b Restauro degli elementi in ferro
- 8c Restauro degli elementi in legno
- 8d Restauro delle vetrate
- 8e Restauro di altare lapideo
- 8f Ricollocazione sul lato nord del campanile, a restauro avvenuto, del quadrante in lamiera decorata

Dissuasori antivolatili

- 9a Sistema antivolatile meccanico a spilli d'acciaio da applicare sul portale lapideo d'ingresso e sui davanzali delle finestre

- 9b Sistema antivolatile meccanico a spilli d'acciaio per i canali di gronda
- 9c Reti antivolatile in propilene per le aperture del campanile e della chiesa
- 9d Sistema antivolatile ad ultrasuoni da applicare dietro la statua di S. Udalrico

Lavori da termoidraulico

- 10a Sostituzione del camino della caldaia della chiesa posto a nord e suo spostamento laterale per lasciare libera la finestra
- 10b Conversione da gasolio a metano della caldaia della sagrestia posta nel piccolo locale a sud e sostituzione del camino

Sistema anticaduta

- 11a Sistema anticaduta composto da ancoraggi singoli e linea vita (vedi autorizzazione del Dirigente della Soprintendenza per i Beni architettonici n. 357 dd. 25.05.2011)

Lavori da elettricista

- 12a Posa di impianto elettrico e di illuminazione nel campanile e nel sottotetto della chiesa
- 12b Motorizzazione delle due vetrate storiche di inizio Novecento collocate sopra l'organo (vedi Verbale di Concordamento n. 1 dd. 22.09.2011)

PROSPETTO SUD - STATO DI PROGETTO

